

INSTALLATION

1A- IF THE CANOPY IS OFFSET (ROC OPTION), PREPARE HOLE ON CEILING USING THE PROVIDED MEASUREMENTS.

1B- PULL DOWN THE CYLINDRICAL COVER HELD BY FRICTION FROM THE ANCHOR(S).

1C- PARTIALLY UNSCREW SET SCREW [A], THEN REMOVE THE CABLE.

1D- SECURE THE ANCHOR TO THE CEILING USING APPROPRIATE HARDWARE (NOT PROVIDED). SCREW THROUGH THE CABLE HOLE.

1E- INSERT THE LUMINAIRE'S POWER CABLE INTO THE CYLINDRICAL COVER WITH A SLOT. THEN, PASS THE CABLE THROUGH THE ANCHOR. DETERMINE THE DESIRED HEIGHT OF THE LUMINAIRE, MAKING SURE TO LEAVE ENOUGH CABLE LENGTH TO REACH THE CANOPY. FINALLY, TIGHTEN THE SET SCREW SECURELY TO HOLD THE CABLE IN PLACE.

2- IF THE CANOPY IS RC, PLEASE REFER TO NEXT PAGES.

INSTALLATION

1A- SI LE PAVILLON EST DÉPORTÉ (OPTION ROC), PRÉPARER LE TROU AU PLAFOND EN UTILISANT LES MESURES FOURNIES.

1B- RETIRER VERS LE BAS LE COUVERCLE CYLINDRIQUE RETENU PAR FRICTION DU OU DES ANCRAGE(S).

1C- PARTIELLEMENT DÉVISSER LA VIS SANS TÊTE [A] PUIS RETIRER LE CÂBLE.


1D- FIXER LE ANCRAGE AU PLAFOND EN UTILISANT DE LA QUINCAILLERIE APPROPRIÉE (NON FOURNIE). VISSER À TRAVERS LE TROU DU CÂBLE.

1E- INSÉRER LE CÂBLE D'ALIMENTATION DU LUMINAIRE DANS LE COUVERCLE CYLINDRIQUE MUNI D'UNE ENCOCHE. ENSUITE, FAIRE PASSER LE CÂBLE DANS L'ANCRAGE. DÉTERMINER LA HAUTEUR SOUHAITÉE POUR LE LUMINAIRE, EN VEILLANT À CONSERVER SUFFISAMMENT DE LONGUEUR DE CÂBLE POUR REJOINDRE LE PAVILLON. ENFIN, SERRER FERMEMENT LA VIS SANS TÊTE POUR FIXER LE CÂBLE, ET REMETTRE EN PLACE LE COUVERCLE CYLINDRIQUE.

2- SI LE PAVILLON EST CENTRÉ (OPTION RC), VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX PAGES SUIVANTES.

JARRY 4290-VXX-12 / 4290-VXX-24 / 4290-VXX-48 / 4290-VXX-72

RC1 - DEEP JUNCTION BOX MOUNTING / BOÎTE DE JONCTION PROFONDE

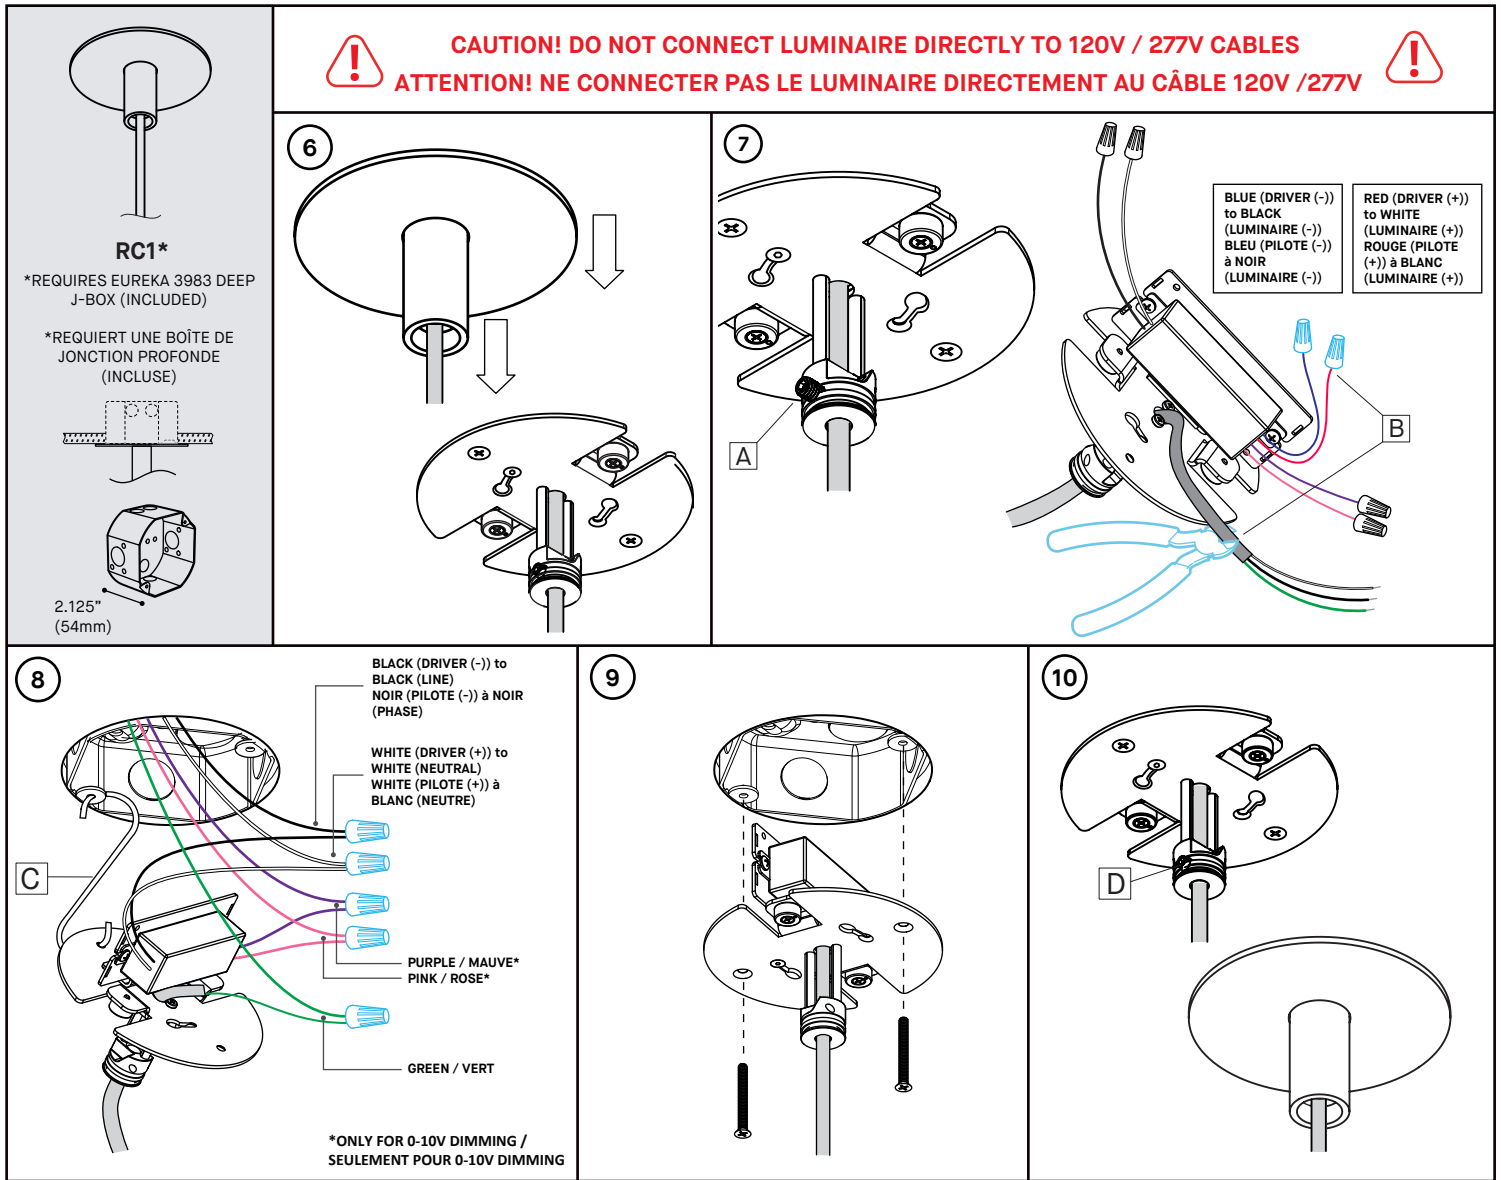

INSTALLATION

6- REMOVE THE MAGNETIC PLATE AND THE FRICTION-FIT TUBE.

7- ADJUST THE CABLE USING THE STRAIN RELIEF [A], THEN RETIGHTEN THE SCREW TO SECURE THE LUMINAIRE. IF NECESSARY, DISCONNECT DRIVER RED WIRE (+) & DRIVER BLUE WIRE (-), CUT OFF THE EXCESS BRAIDED CABLE BY FOLLOWING STRIPPING STEPS ON PAGE 13, AND RECONNECT THE CONNECTIONS [B].

DRIVER RED WIRE (+) = LUMINAIRE WHITE WIRE (+)
DRIVER BLUE WIRE (-) = LUMINAIRE BLACK WIRE (-)

8- HANG THE CANOPY ON HOOK [C], ENSURE IT IS SECURELY ATTACHED, THEN MAKE THE CONNECTIONS.

DRIVER BLACK WIRE (-) = BLACK WIRE (LINE)
DRIVER WHITE WIRE (+) = WHITE WIRE (NEUTRAL)
LUMINAIRE GREEN WIRE = GREEN WIRE
*PURPLE WIRE (0-10V DIM +) = PURPLE WIRE
*PINK WIRE (0-10V DIM -) = PINK WIRE
*ONLY FOR 0-10V DIMMING, OTHERWISE CAP WIRES.

9- SECURE THE MOUNTING PLATE TO THE JUNCTION BOX USING THE TWO PROVIDED SCREWS.

10- IF NECESSARY, MAKE A FINE ADJUSTMENT TO THE LUMINAIRE HEIGHT. THEN, FIRMLY RETIGHTEN THE SET SCREW TO SECURE THE CABLE. REPLACE THE MAGNETIC PLATE AND THE TUBE. [D]

INSTALLATION

6- RETIRER LA PLAQUE AIMANTÉE AINSI QUE LE TUBE MAINTENU PAR FRICTION.

7- AJUSTER LE CÂBLE À L'AIDE DU SERRE-CÂBLE [A], PUIS RESSERRER LA VIS POUR SÉCURISER LE LUMINAIRE. SI NÉCESSAIRE, DÉCONNECTER FIL ROUGE DU PILOTE (+) & FIL BLEU DU PILOTE (-), COUPER L'EXCÉDENT DE CÂBLE EN SUIVANT LES ÉTAPES DE DÉGAINAGE DE LA PAGE 13, ET RECONNECTER LES CONNEXIONS [B].

FIL ROUGE DU PILOTE (+) = FIL BLANC DU LUMINAIRE (+)
FIL BLEU DU PILOTE (-) = FIL NOIR DU LUMINAIRE (-)

8- SUSPENDRE LE PAVILLON AU CROCHET [C], S'ASSURER QU'IL EST BIEN ACCROCHÉ, PUIS EFFECTUER LES CONNEXIONS.


FIL NOIR DU PILOTE (-) = FIL NOIR (PHASE)
FIL BLANC DU PILOTE (+) = FIL BLANC (NEUTRE)
FIL VERT DU LUMINAIRE = FIL VERT
*FIL MAUVE (0-10V DIM +) = FIL MAUVE
*FIL ROSE (0-10V DIM -) = FIL ROSE
*SEULEMENT POUR GRADATEUR 0-10V, SINON COUVRIR LES FILS.

9- FIXER LA PLAQUE DE MONTAGE À LA BOÎTE DE JONCTION À L'AIDE DES DEUX VIS FOURNIES.

10- SI NÉCESSAIRE, EFFECTUER UN MICRO-AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DU LUMINAIRE. RESSERRER ENSUITE FERMEMENT LA VIS SANS TÊTE POUR FIXER LE CÂBLE. REMETTRE EN PLACE LA PLAQUE AIMANTÉE ET LE TUBE. [D]



INSTALLATION

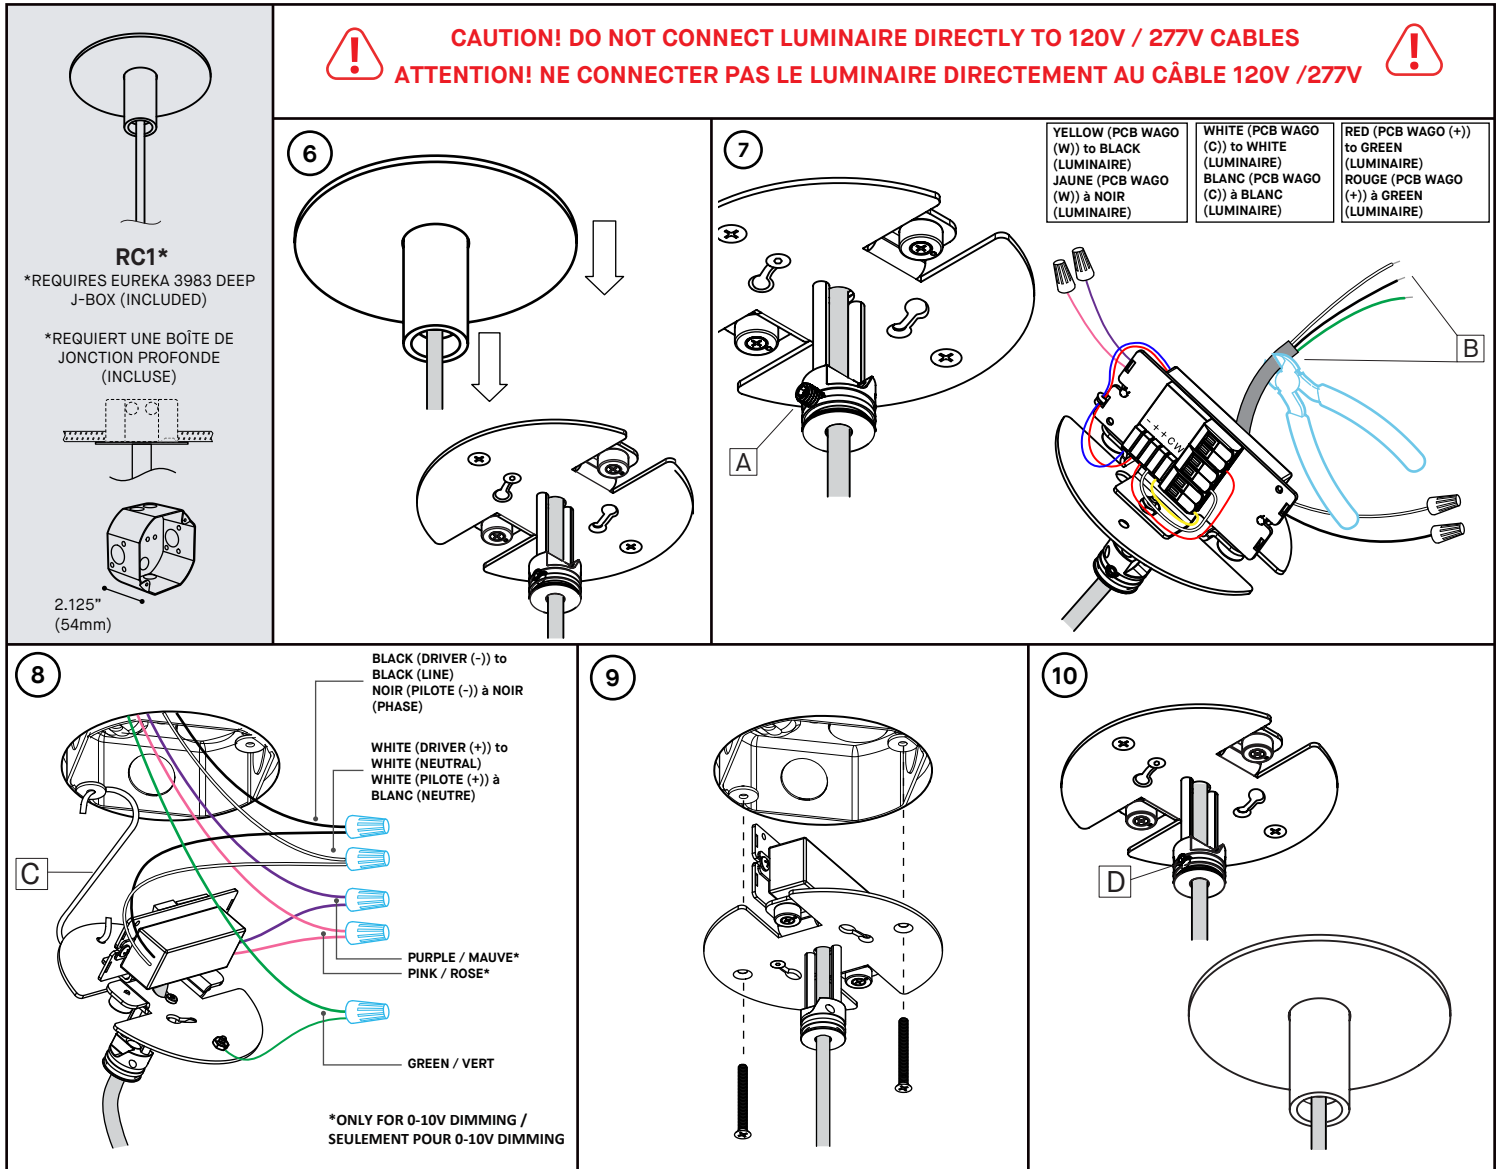

INSTALLATION

6- REMOVE THE MAGNETIC PLATE AND THE FRICTION-FIT TUBE.

7- ADJUST THE CABLE USING THE STRAIN RELIEF [A], THEN RETIGHTEN THE SCREW TO SECURE THE LUMINAIRE. IF NECESSARY, DISCONNECT BRAIDED CABLE WIRES (GREEN, WHITE, BLACK) FROM DRIVER PCB WAGOS, CUT OFF THE EXCESS BRAIDED CABLE BY FOLLOWING STRIPPING STEPS ON PAGE 13, AND RECONNECT THE CONNECTIONS [B].
DRIVER PCB WAGO YELLOW WIRE (W) = LUMINAIRE BLACK WIRE (W)
DRIVER PCB WAGO WHITE WIRE (C) = LUMINAIRE WHITE WIRE (C)
DRIVER PCB WAGO RED WIRE (+) = LUMINAIRE GREEN WIRE (+)

8- HANG THE CANOPY ON HOOK [C], ENSURE IT IS SECURELY ATTACHED, THEN MAKE THE CONNECTIONS.

DRIVER BLACK WIRE (-) = BLACK WIRE (LINE)
DRIVER WHITE WIRE (+) = WHITE WIRE (NEUTRAL)
MOUNTING PLATE GREEN WIRE = GREEN WIRE
*PURPLE WIRE (0-10V DIM +) = PURPLE WIRE
*PINK WIRE (0-10V DIM -) = PINK WIRE
*ONLY FOR 0-10V DIMMING, OTHERWISE CAP WIRES.

9- SECURE THE MOUNTING PLATE TO THE JUNCTION BOX USING THE TWO PROVIDED SCREWS.

10- IF NECESSARY, MAKE A FINE ADJUSTMENT TO THE LUMINAIRE HEIGHT. THEN, FIRMLY RETIGHTEN THE SET SCREW TO SECURE THE CABLE. REPLACE THE MAGNETIC PLATE AND THE TUBE. [D]

INSTALLATION

6- RETIRER LA PLAQUE AIMANTÉE AINSI QUE LE TUBE MAINTENU PAR FRICTION.

7- AJUSTER LE CÂBLE À L'AIDE DU SERRE-CÂBLE [A], PUIS RESSERRER LA VIS POUR SÉCURISER LE LUMINAIRE. SI NÉCESSAIRE, DÉCONNECTER LES FILS DU CÂBLE TRESSÉ (VERT, BLANC, NOIR) DES CONNECTEURS WAGO, COUPER L'EXCÉDENT DE CÂBLE EN SUIVANT LES ÉTAPES DE DÉGAINAGE DE LA PAGE 13, ET RECONNECTER LES CONNEXIONS [B].
FIL JAUNE DU PCB WAGO (W) = FIL NOIR DU LUMINAIRE (W)
FIL BLANC DU PCB WAGO (C) = FIL BLANC DU LUMINAIRE (C)
FIL ROUGE DU PCB WAGO (+) = FIL VERT DU LUMINAIRE (+)

8- SUSPENDRE LE PAVILLON AU CROCHET [C], S'ASSURER QU'IL EST BIEN ACCROCHÉ, PUIS EFFECTUER LES CONNEXIONS.


FIL NOIR DU PILOTE (-) = FIL NOIR (PHASE)
FIL BLANC DU PILOTE (+) = FIL BLANC (NEUTRE)
FIL VERT DE LA PLAQUE MONTAGE = FIL VERT
*FIL MAUVE (0-10V DIM +) = FIL MAUVE
*FIL ROSE (0-10V DIM -) = FIL ROSE
*SEULEMENT POUR GRADATEUR 0-10V, SINON COUVRIR LES FILS.

9- FIXER LA PLAQUE DE MONTAGE À LA BOÎTE DE JONCTION À L'AIDE DES DEUX VIS FOURNIES.

10- SI NÉCESSAIRE, EFFECTUER UN MICRO-AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DU LUMINAIRE. RESSERRER ENSUITE FERMEMENT LA VIS SANS TÊTE POUR FIXER LE CÂBLE. REMETTRE EN PLACE LA PLAQUE AIMANTÉE ET LE TUBE. [D]

JARRY 4290-VXX-12 / 4290-VXX-24 / 4290-VXX-48 / 4290-VXX-72

RC2 - REMOTE JUNCTION BOX SYSTEM / BOÎTE DE JONCTION À DISTANCE

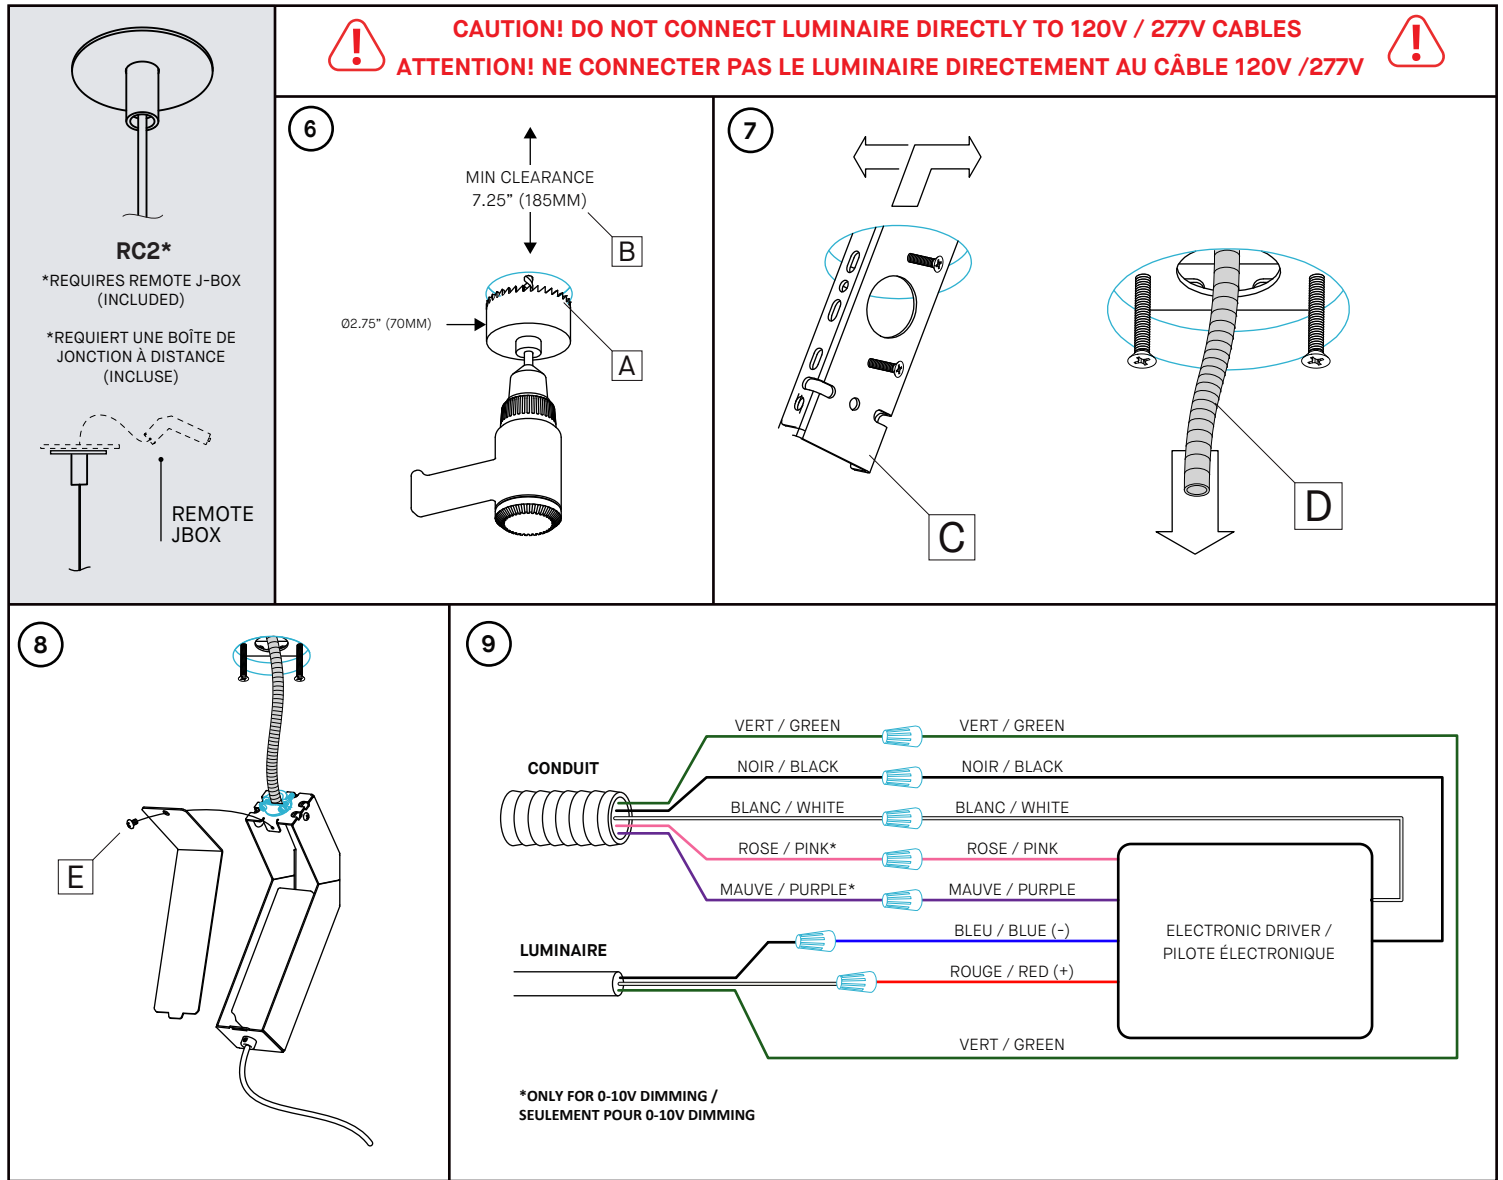

INSTALLATION

6- WITH A Ø2.75" (70MM) HOLE SAW [A], DRILL HOLE INTO THE CEILING. DISTANCE BETWEEN HOLES IS 12" (300MM) MINIMUM. YOU WILL NEED ONE HOLE PER PROVIDED MOUNTING PLATE. YOU WILL NEED A 7.25" MINIMUM CEILING CLEARANCE TO PROPERLY INSERT THE REMOTE BOX [B].

7- INSERT PROVIDED BRACKET [C] INTO THE HOLE AND PLACE IT SO THAT THE SCREWS FACE DOWN THROUGH THE HOLE. SECURE BRACKETS USING MATERIAL AND FASTENING METHOD OF YOUR CHOICE. PULL OUT ELECTRICAL CONDUIT [D] THROUGH THE BRACKET CENTERED HOLE.

8- OPEN UP THE PROVIDED JUNCTION BOX'S KNOCKOUT [E]. INSERT A STRAIN RELIEF (NOT PROVIDED) FITTING TO YOUR CONDUIT, THEN INSERT THE CONDUIT IN THE BOX.

9- MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS:

DRIVER BLACK WIRE (-)	= BLACK WIRE (LINE)
DRIVER WHITE WIRE (+)	= WHITE WIRE (NEUTRAL)
LUMINAIRE GREEN WIRE	= GREEN WIRE
*PURPLE WIRE (0-10V DIM +)	= PURPLE WIRE
*PINK WIRE (0-10V DIM -)	= PINK WIRE
*ONLY FOR 0-10V DIMMING, OTHERWISE CAP WIRES.	

INSTALLATION

6- AVEC UNE SCIE CLOCHE DE Ø2.75" (70MM) [A], PERCER LE TROU DANS LE PLAFOND SELON LA DISPOSITION DE VOTRE CHOIX. LA DISTANCE ENTRE PLUS D'UN TROU EST DE 12" (300MM) MINIMUM. VOUS AUREZ BESOIN D'UN ESPACE LIBRE DE 7.25" AFIN D'INSÉRER LA BOÎTE [B].

7- INSÉRER LA BARRE DE MONTAGE [C] DANS LE TROU ET LA POSITIONNER AFIN QUE LES VIS SOIENT FACENT VERS LES TROUS. SÉCURISER LA BARRE À L'AIDE DU MATÉRIEL ET DE LA QUINCAILLERIE DE VOTRE CHOIX. PASSER LE CONDUIT ÉLECTRIQUE [D] PAR LE TROU CENTRÉ DE LA BARRE.


8- OUVRIER L'EMBOUCHURE DE LA BOÎTE DE JONCTION [E]. INSÉRER UN SERRE CÂBLE APPROPRIÉ À VOTRE CONDUIT (NON FOURNI) PUIS INSÉRER LE CONDUIT DANS LA BOÎTE.

9- EFFECTUER LES CONNEXIONS:

FIL NOIR DU PILOTE (-)	= FIL NOIR (PHASE)
FIL BLANC DU PILOTE (+)	= FIL BLANC (NEUTRE)
FIL VERT DU LUMINAIRE	= FIL VERT
*FIL MAUVE (0-10V DIM +)	= FIL MAUVE
*FIL ROSE (0-10V DIM -)	= FIL ROSE
*SEULEMENT POUR GRADATEUR 0-10V, SINON COUVRIR LES FILS.	

JARRY 4290-VXX-12 / 4290-VXX-24 / 4290-VXX-48 / 4290-VXX-72

RC2 - REMOTE JUNCTION BOX SYSTEM / BOÎTE DE JONCTION À DISTANCE

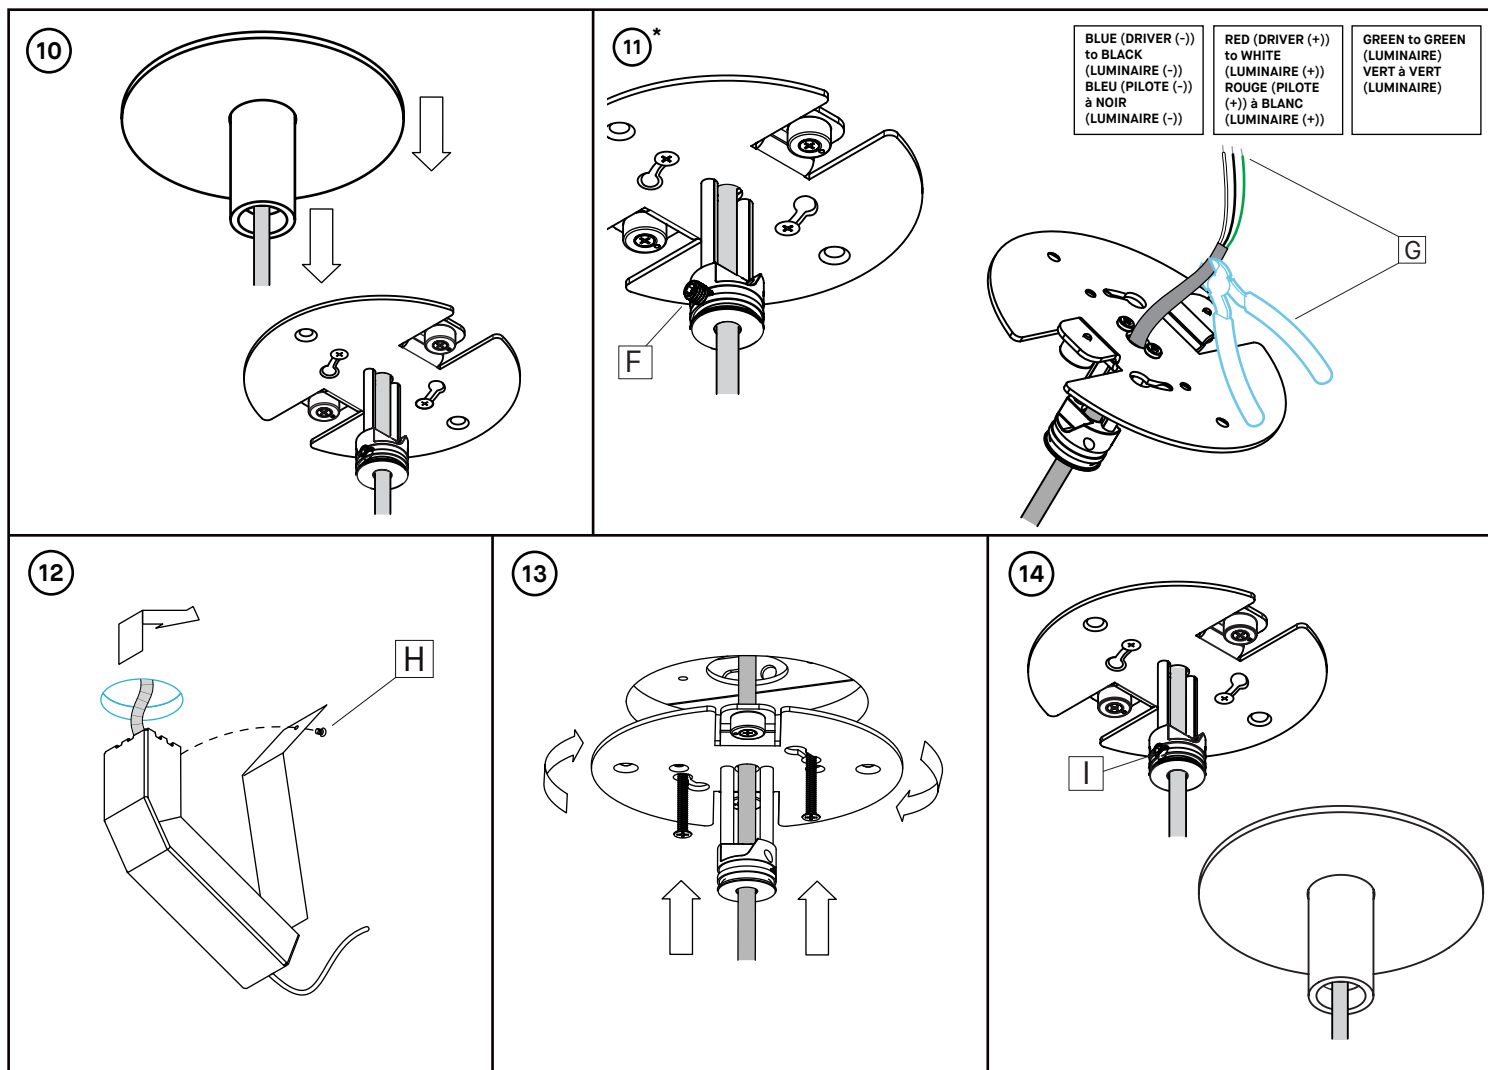

INSTALLATION

10- REMOVE THE MAGNETIC PLATE AND THE FRICTION-FIT TUBE.

*11- IF NECESSARY, ADJUST THE CABLE USING THE STRAIN RELIEF [F], THEN RETIGHTEN THE SCREW TO SECURE THE LUMINAIRE. DISCONNECT DRIVER RED WIRE (+), DRIVER BLUE WIRE (-) & GREEN WIRE, CUT OFF THE EXCESS BRAIDED CABLE BY FOLLOWING STRIPPING STEPS ON PAGE 13, AND RECONNECT THE CONNECTIONS [G].

DRIVER RED WIRE (+)	= LUMINAIRE WHITE WIRE (+)
DRIVER BLUE WIRE (-)	= LUMINAIRE BLACK WIRE (-)
GREEN	= LUMINAIRE GREEN

12- CLOSE THE BOX WITH THE CAP [H], THEN INSERT THE BOX INTO THE CEILING.

13- INSTALL THE MOUNTING PLATE ON THE BRACKET USING THE PLATE'S KEYHOLES. FASTEN THIGHTLY IN PLACE.

14- IF NECESSARY, MAKE A FINE ADJUSTMENT TO THE LUMINAIRE HEIGHT. THEN, FIRMLY RETIGHTEN THE SET SCREW TO SECURE THE CABLE. REPLACE THE MAGNETIC PLATE AND THE TUBE. [I]

INSTALLATION

10- RETIRER LA PLAQUE AIMANTÉE AINSI QUE LE TUBE MAINTENU PAR FRICTION.

*11- AJUSTER LE CÂBLE À L'AIDE DU SERRE-CÂBLE [A], PUIS RESSERRER LA VIS POUR SÉCURISER LE LUMINAIRE. SI NÉCESSAIRE, DÉCONNECTER FIL ROUGE DU PILOTE (+), FIL BLEU DU PILOTE (-) & FIL VERT, COUPER L'EXCÉDENT DE CÂBLE EN SUIVANT LES ÉTAPES DE DÉGAINAGE DE LA PAGE 13, ET RECONNECTER LES CONNEXIONS [G].

FIL ROUGE DU PILOTE (+)	= FIL BLANC DU LUMINAIRE (+)
FIL BLEU DU PILOTE (-)	= FIL NOIR DU LUMINAIRE (-)
FIL VERT	= FIL VERT DU LUMINAIRE

12- FERMER LA BOÎTE À L'AIDE DU COUVERCLE, PUIS INSÉRER DANS LE PLAFOND.

13- INSTALLER LE PLAQUE DE MONTAGE SUR LA BARRE EN UTILISANT LES TROUS DE SERRURES DE LA PLAQUE. FIXER FERMEMENT EN PLACE.

14- SI NÉCESSAIRE, EFFECTUER UN MICRO-AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DU LUMINAIRE. RESSERRER ENSUITE FERMEMENT LA VIS SANS TÊTE POUR FIXER LE CÂBLE. REMETTRE EN PLACE LA PLAQUE AIMANTÉE ET LE TUBE. [I]

JARRY 4290-VXX-12 / 4290-VXX-24 / 4290-VXX-48 / 4290-VXX-72

RC2 - DIM-TO-WARM - REMOTE JUNCTION BOX SYSTEM / BOÎTE DE JONCTION À DISTANCE

RC2*

*REQUIRES REMOTE J-BOX (INCLUDED)

*REQUIERT UNE BOÎTE DE JONCTION À DISTANCE (INCLUSE)

REMOTE JBOX

CAUTION! DO NOT CONNECT LUMINAIRE DIRECTLY TO 120V / 277V CABLES

ATTENTION! NE CONNECTER PAS LE LUMINAIRE DIRECTEMENT AU CÂBLE 120V /277V

6

MIN CLEARANCE 7.25" (185MM)

Ø2.75" (70MM)

7

8

9

CONDUIT

LUMINAIRE

ELECTRONIC DRIVER / PILOTE ÉLECTRONIQUE

DRIVER PCB / CIRCUIT ÉLECTRONIQUE PILOTE

ROUGE / RED (+)

BLEU / BLUE (-)

NOIR / BLACK (W)

BLANC / WHITE (C)

VERT / GREEN (+)

ROUGE / RED (+)

BLANC / WHITE (C)

JAUNE / YELLOW (W)

WAGO

WAGO

WAGO

*ONLY FOR 0-10V DIMMING / SEULEMENT POUR 0-10V DIMMING

INSTALLATION

- WITH A Ø2.75" (70MM) HOLE SAW [A], DRILL HOLE INTO THE CEILING. DISTANCE BETWEEN HOLES IS 12" (300MM) MINIMUM. YOU WILL NEED ONE HOLE PER PROVIDED MOUNTING PLATE. YOU WILL NEED A 7.25" MINIMUM CEILING CLEARANCE TO PROPERLY INSERT THE REMOTE BOX [B].
- INSERT PROVIDED BRACKET [C] INTO THE HOLE AND PLACE IT SO THAT THE SCREWS FACE DOWN THROUGH THE HOLE. SECURE BRACKETS USING MATERIAL AND FASTENING METHOD OF YOUR CHOICE. PULL OUT ELECTRICAL CONDUIT [D] THROUGH THE BRACKET CENTERED HOLE.
- OPEN UP THE PROVIDED JUNCTION BOX'S KNOCKOUT [E]. INSERT A STRAIN RELIEF (NOT PROVIDED) FITTING TO YOUR CONDUIT, THEN INSERT THE CONDUIT IN THE BOX.
- MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS:

DRIVER BLACK WIRE (-)	= BLACK WIRE (LINE)
DRIVER WHITE WIRE (+)	= WHITE WIRE (NEUTRAL)
MOUNTING PLATE GREEN WIRE	= GREEN WIRE
*PURPLE WIRE (0-10V DIM +)	= PURPLE WIRE
*PINK WIRE (0-10V DIM -)	= PINK WIRE
*ONLY FOR 0-10V DIMMING, OTHERWISE CAP WIRES.	


INSTALLATION

- AVEC UNE SCIE CLOCHE DE Ø2.75" (70MM) [A], PERCER LE TROU DANS LE PLAFOND SELON LA DISPOSITION DE VOTRE CHOIX. LA DISTANCE ENTRE PLUS D'UN TROU EST DE 12" (300MM) MINIMUM. VOUS AUREZ BESOIN D'UN ESPACE LIBRE DE 7.25" AFIN D'INSÉRER LA BOÎTE [B].
- INSÉRER LA BARRE DE MONTAGE [C] DANS LE TROU ET LA POSITIONNER AFIN QUE LES VIS SOIENT FACENT VERS LES TROUS. SÉCURISEZ LA BARRE À L'AIDE DU MATÉRIEL ET DE LA QUINCAILLERIE DE VOTRE CHOIX. PASSER LE CONDUIT ÉLECTRIQUE [C] PAR LE TROU CENTRÉ DE LA BARRE.
- OUVRIR L'EMBOUCHURE DE LA BOÎTE DE JONCTION [E]. INSÉRER UN SERRE CÂBLE APPROPRIÉ À VOTRE CONDUIT (NON FOURNI) PUIS INSÉRER LE CONDUIT DANS LA BOÎTE.
- EFFECTUER LES CONNEXIONS:

FIL NOIR DU PILOTE (-)	= FIL NOIR (PHASE)
FIL BLANC DU PILOTE (+)	= FIL BLANC (NEUTRE)
FIL VERT DE LA PLAQUE DE MONTAGE	= FIL VERT
*FIL MAUVE (0-10V DIM +)	= FIL MAUVE
*FIL ROSE (0-10V DIM -)	= FIL ROSE
*SEULEMENT POUR GRADATEUR 0-10V, SINON COUVRIR LES FILS.	

JARRY 4290-VXX-12 / 4290-VXX-24 / 4290-VXX-48 / 4290-VXX-72

RC2 - DIM-TO-WARM - REMOTE JUNCTION BOX SYSTEM / BOÎTE DE JONCTION À DISTANCE

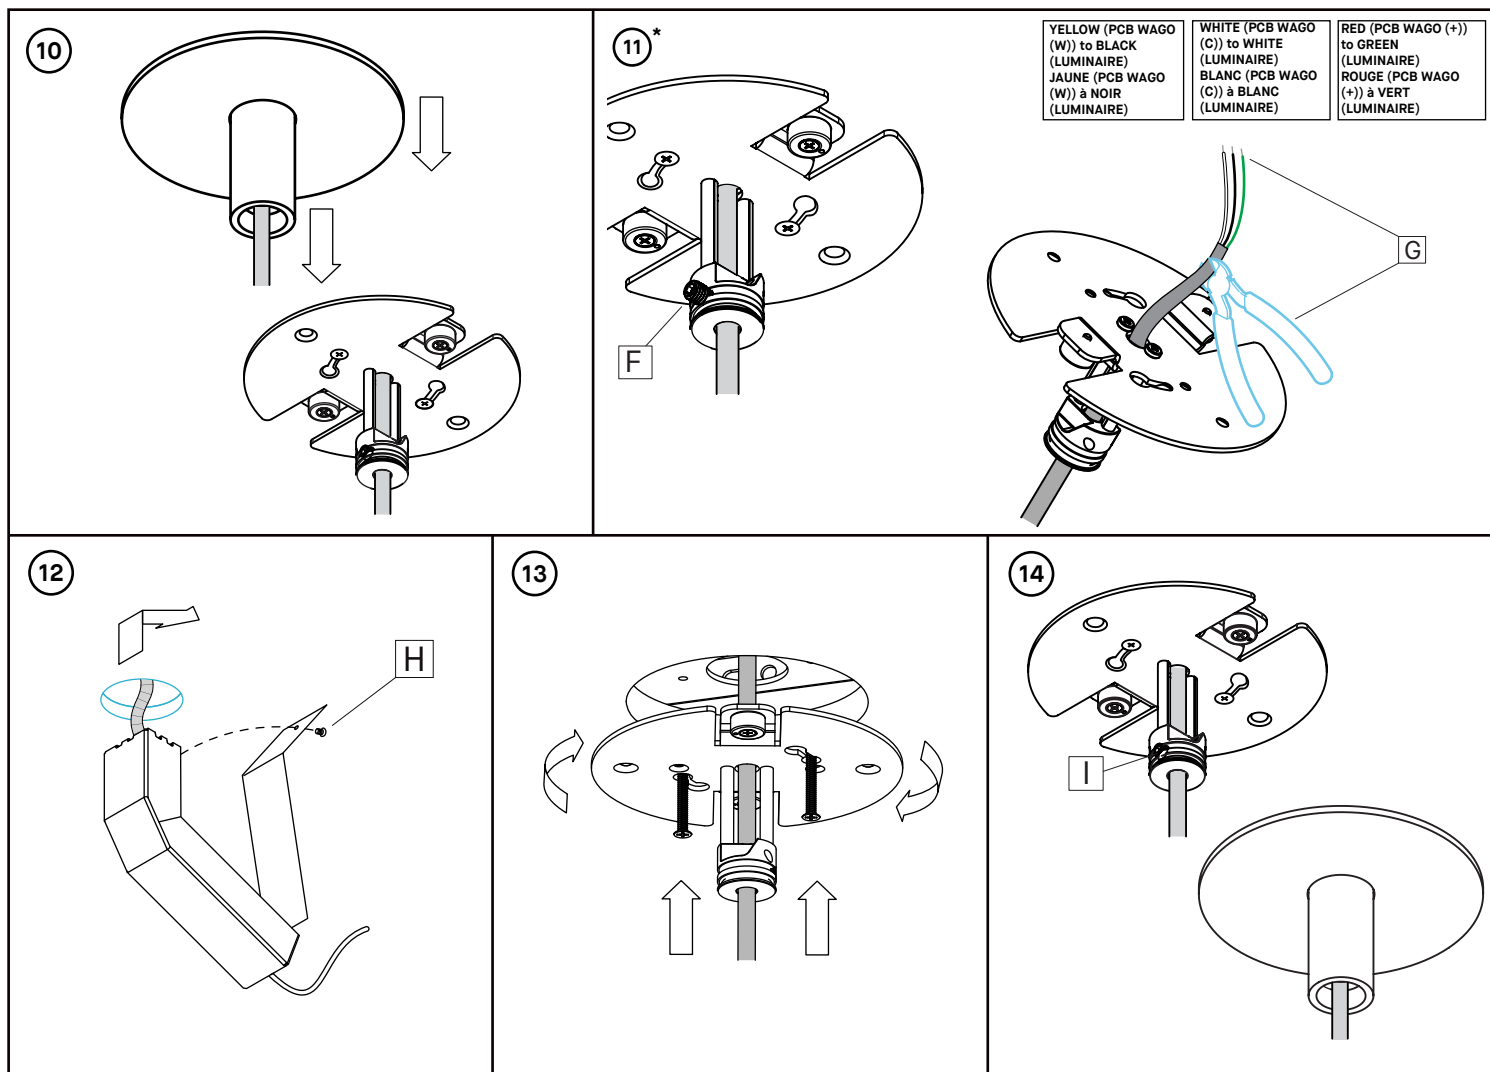

INSTALLATION

10- REMOVE THE MAGNETIC PLATE AND THE FRICTION-FIT TUBE.

*11- IF NECESSARY, ADJUST THE CABLE USING THE STRAIN RELIEF [F], THEN RETIGHTEN THE SCREW TO SECURE THE LUMINAIRE. DISCONNECT BRAIDED CABLE WIRES (GREEN, WHITE, BLACK) FROM DRIVER PCB WAGOS (SEE DIAGRAM FROM STEP 9), CUT OFF THE EXCESS BRAIDED CABLE BY FOLLOWING STRIPPING STEPS ON PAGE 13, AND RECONNECT THE CONNECTIONS [G].

DRIVER PCB WAGO YELLOW WIRE (W) = LUMINAIRE BLACK WIRE (W)
 DRIVER PCB WAGO WHITE WIRE (C) = LUMINAIRE WHITE WIRE (C)
 DRIVER PCB WAGO RED WIRE (+) = LUMINAIRE GREEN WIRE (+)

12- CLOSE THE BOX WITH THE CAP [H], THEN INSERT THE BOX INTO THE CEILING.

13- INSTALL THE MOUNTING PLATE ON THE BRACKET USING THE PLATE'S KEYHOLES. FASTEN THIGHTLY IN PLACE.

14- IF NECESSARY, MAKE A FINE ADJUSTMENT TO THE LUMINAIRE HEIGHT. THEN, FIRMLY RETIGHTEN THE SET SCREW TO SECURE THE CABLE. REPLACE THE MAGNETIC PLATE AND THE TUBE. [I]

INSTALLATION

10- RETIRER LA PLAQUE AIMANTÉE AINSI QUE LE TUBE MAINTENU PAR FRICTION.

*11- SI NÉCESSAIRE, AJUSTER LE CÂBLE À L'AIDE DU SERRE-CÂBLE [F], PUIS RESSERRER LA VIS POUR SÉCURISER LE LUMINAIRE. DÉCONNECTER LES FILS DU CÂBLE TRESSÉ (VERT, BLANC, NOIR) DES CONNECTEURS WAGO (VOIR SCHÉMA DE BRANCHEMENT À L'ÉTAPE 9), COUPER L'EXCÉDENT DE CÂBLE EN SUIVANT LES ÉTAPES DE DÉGAINAGE DE LA PAGE 13, ET RECONNECTER LES CONNEXIONS [G].

FIL JAUNE DU PCB WAGO (W) = FIL NOIR DU LUMINAIRE (W)
 FIL BLANC DU PCB WAGO (C) = FIL BLANC DU LUMINAIRE (C)
 FIL ROUGE DU PCB WAGO (+) = FIL VERT DU LUMINAIRE (+)


12- FERMER LA BOÎTE À L'AIDE DU COUVERCLE, PUIS INSÉRER DANS LE PLAFOND.

13- INSTALLER LE PLAQUE DE MONTAGE SUR LA BARRE EN UTILISANT LES TROUS DE SERRURES DE LA PLAQUE. FIXER FERMEMENT EN PLACE.

14- SI NÉCESSAIRE, EFFECTUER UN MICRO-AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DU LUMINAIRE. RESSERRER ENSUITE FERMEMENT LA VIS SANS TÊTE POUR FIXER LE CÂBLE. REMETTRE EN PLACE LA PLAQUE AIMANTÉE ET LE TUBE. [I]

JARRY 4290-VXX-12 / 4290-VXX-24 / 4290-VXX-48 / 4290-VXX-72

RC3 - STATIC WHITE / BLANC FIXE

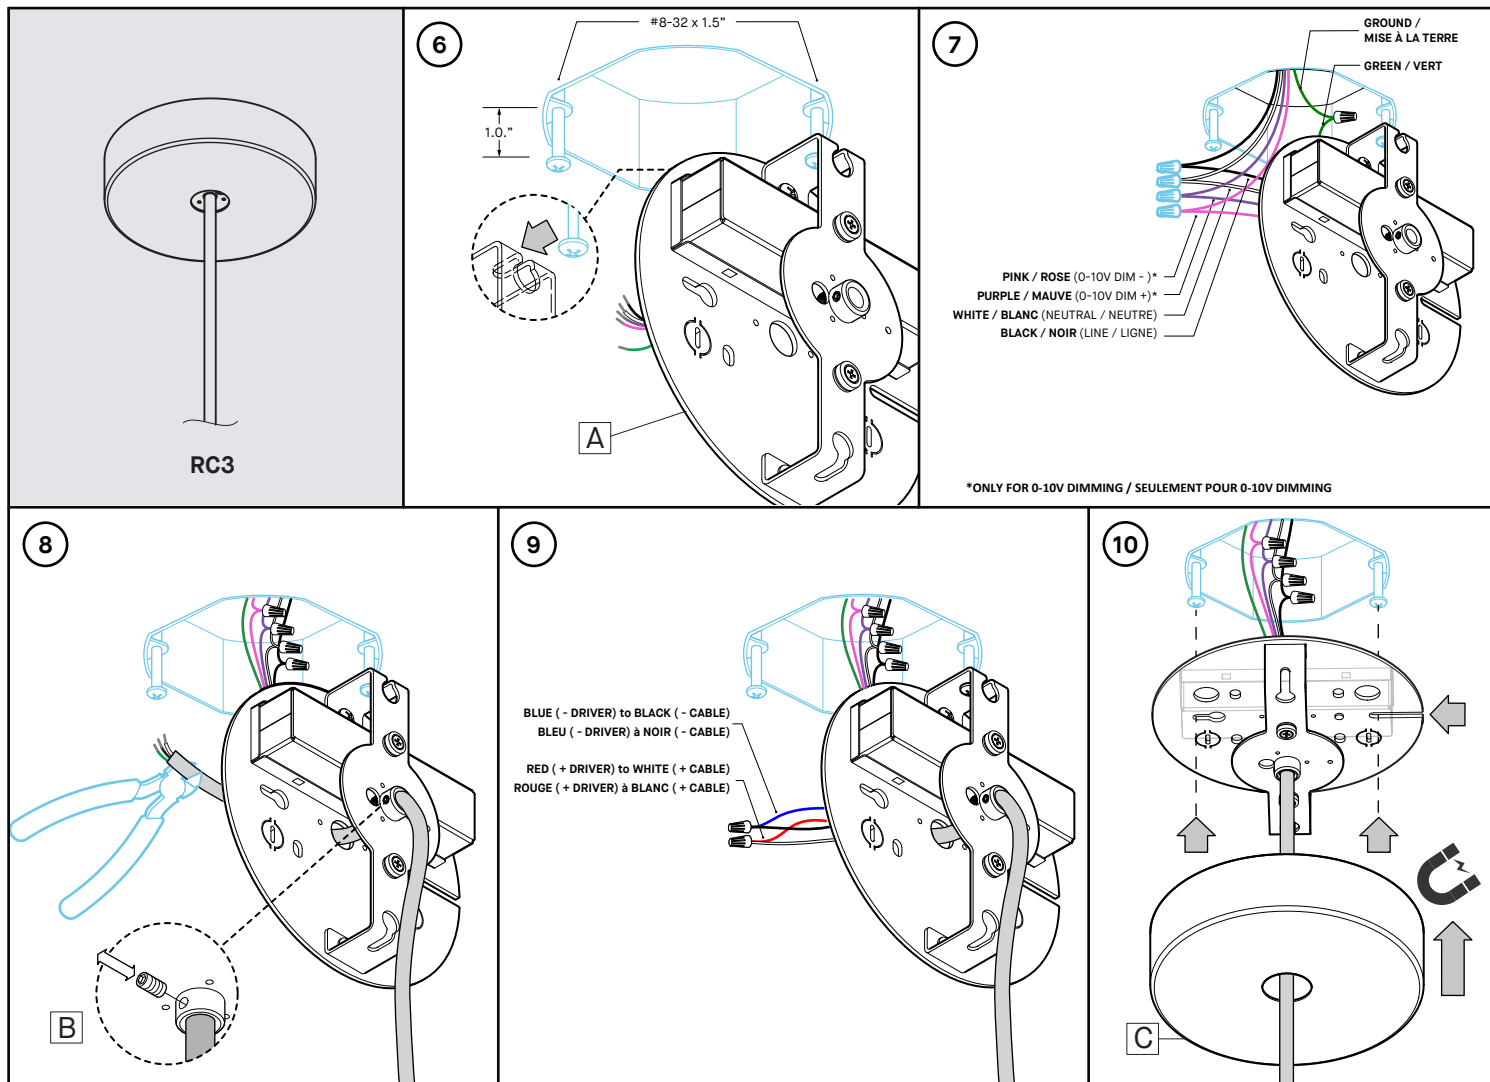

INSTALLATION

6- INSERT BOTH #8-32 SCREWS LEAVING A 1.0" DISTANCE BETWEEN THE SCREW HEAD AND THE JUNCTION BOX. HANG THE MOUNTING PLATE [A] ON ONE OF THE SCREW HEADS USING THE SLOT IN THE FOLDED FLAP

7- MAKE CONNECTIONS:

*PURPLE WIRE (0-10V DIM +)	= PURPLE WIRE
*PINK WIRE (0-10V DIM -)	= PINK WIRE
BLACK WIRE (LINE)	= BLACK WIRE
WHITE WIRE (NEUTRAL)	= WHITE WIRE
* ONLY FOR 0-10V DIMMING, OTHERWISE CAP WIRES	

8- INSERT THE LUMINAIRE'S POWER CABLE INTO THE CANOPY COVER, THEN THROUGH THE STRAIN RELIEF. DETERMINE THE DESIRED HEIGHT OF THE LUMINAIRE (IF RC OPTION) OR THE AMOUNT OF CABLE SLACK TO LEAVE (IF ROC OPTION). THEN, FIRMLY TIGHTEN THE SET SCREW TO SECURE THE CABLE. IF NECESSARY, CUT OFF THE EXCESS BRAIDED CABLE BY FOLLOWING STRIPPING STEPS ON PAGE 13.

9- MAKE CONNECTIONS:

DRIVER RED WIRE (+)	= LUMINAIRE WHITE WIRE (+)
DRIVER BLUE WIRE (-)	= LUMINAIRE BLACK WIRE (-)

10- DETACH THE MOUNTING PLATE FROM THE BRACKET, THEN ATTACH IT TO THE SCREWS USING THE TWO KEYHOLE SLOTS. RETIGHTEN THE SCREWS. POSITION THE CANOPY COVER [C] IN PLACE.

INSTALLATION

6- INSÉRER LES DEUX VIS #8-32 EN LAISSANT UN ESPACE DE 1.0" ENTRE LES TÊTES DE VIS ET LA BOÎTE DE JONCTION. SUSPENDRE LA PLAQUE DE MONTAGE [A] SUR L'UNE DES VIS EN UTILISANT L'OUVERTURE DE L'AILETTE

7- FAIRE LES CONNECTIONS:

*FIL MAUVE (0-10V DIM +)	= FIL MAUVE
*FIL ROSE (0-10V DIM -)	= FIL ROSE
FIL NOIR (LIGNE)	= FIL NOIR
FIL BLANC (NEUTRE)	= FIL BLANC
* SEULEMENT POUR 0-10V DIMMING, SINON COUVRIR LES FILS	

8- INSÉRER LE CÂBLE D'ALIMENTATION DU LUMINAIRE DANS LE COUVERCLE DU PAVILLON, PUIS LE FAIRE PASSER DANS LE SERRE-CÂBLE. DÉTERMINER LA HAUTEUR SOUHAITÉE DU LUMINAIRE (SI OPTION RC) OU L'EXCÉDENT DE CÂBLE À LAISSER (SI OPTION ROC). SERRER ENSUITE FERMEMENT LA VIS SANS TÊTE POUR FIXER LE CÂBLE. AU BESOIN, COUPER L'EXCÉDENT DE CÂBLE EN SUIVANT LES ÉTAPES DE DÉGAINAGE DE LA PAGE 13.


9- FAIRE LES CONNECTIONS:

FIL ROUGE DU PILOTE (+)	= FIL BLANC DU LUMINAIRE (+)
FIL BLEU DU PILOTE (-)	= FIL NOIR DU LUMINAIRE (-)

10- DÉTACHER LA PLAQUE DE MONTAGE DE L'AILETTE, PUIS LA FIXER AUX VIS EN UTILISANT LES DEUX TROUS DE SERRURE. RESERRER LES VIS. POSITIONNER LE COUVERCLE DU PAVILLON [C] EN PLACE.

JARRY 4290-VXX-12 / 4290-VXX-24 / 4290-VXX-48 / 4290-VXX-72

RC3 - DIM-TO-WARM

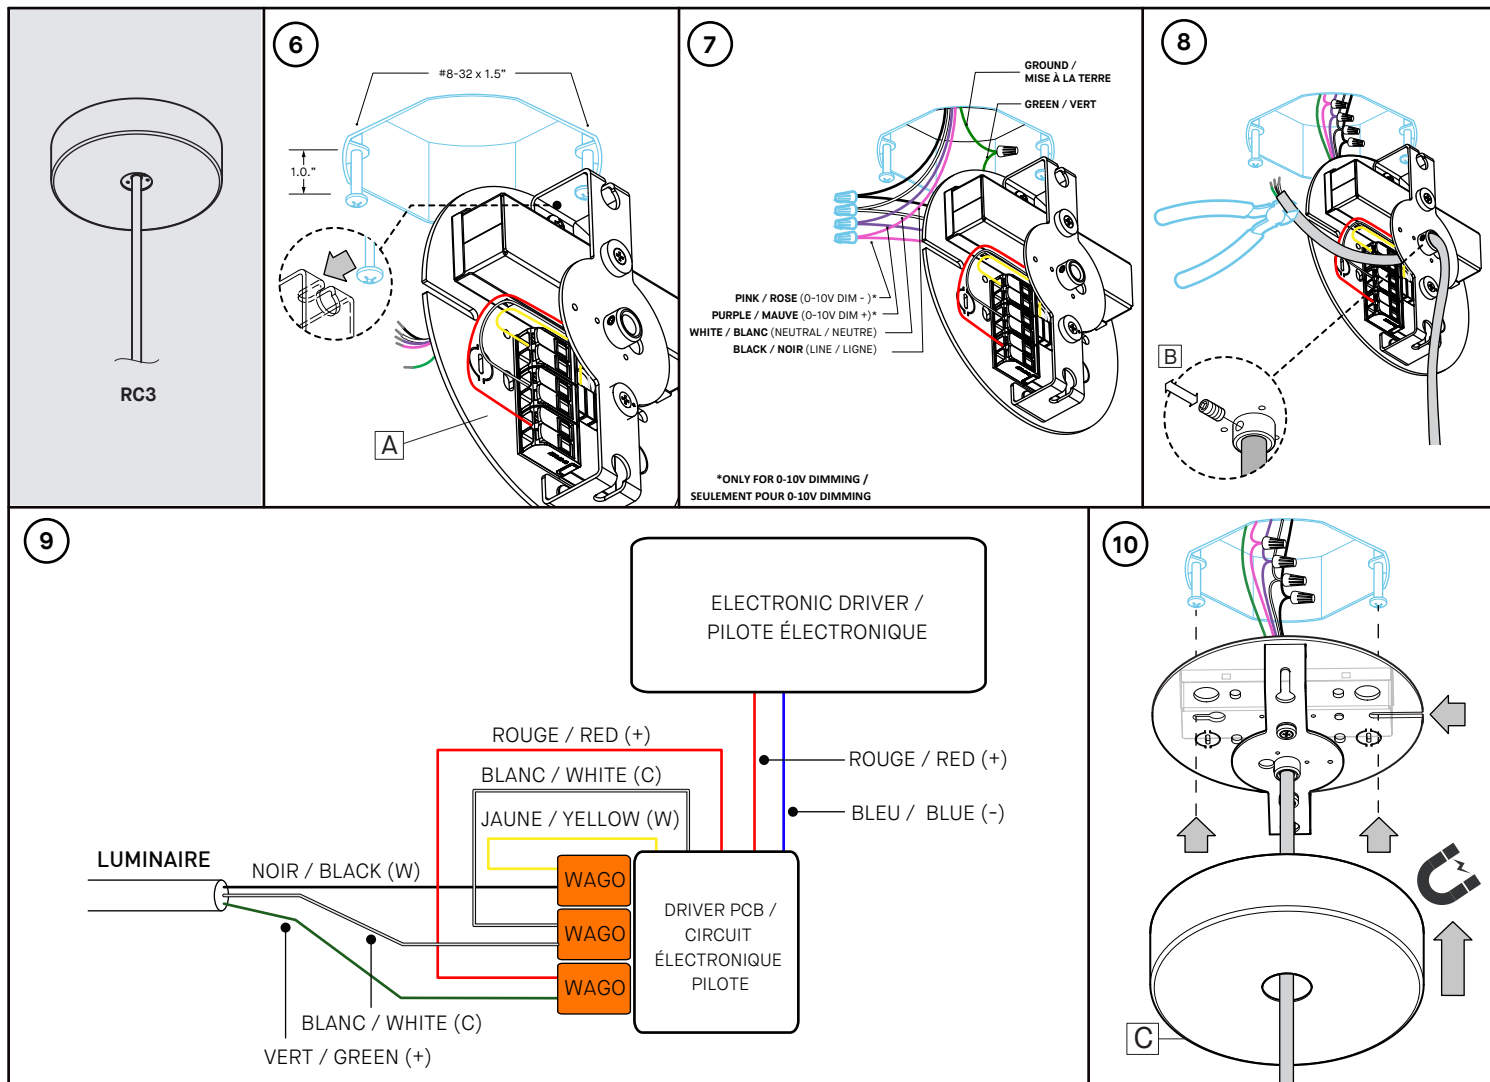

INSTALLATION

6- INSERT BOTH #8-32 SCREWS LEAVING A 1.0" DISTANCE BETWEEN THE SCREW HEAD AND THE JUNCTION BOX. HANG THE MOUNTING PLATE [A] ON ONE OF THE SCREW HEADS USING THE SLOT IN THE FOLDED FLAP.

7- MAKE CONNECTIONS:

*PURPLE WIRE (0-10V DIM +)	= PURPLE WIRE
*PINK WIRE (0-10V DIM -)	= PINK WIRE
BLACK WIRE (LINE)	= BLACK WIRE
WHITE WIRE (NEUTRAL)	= WHITE WIRE
* ONLY FOR 0-10V DIMMING, OTHERWISE CAP WIRES	

8- INSERT THE LUMINAIRE'S POWER CABLE INTO THE CANOPY COVER, THEN THROUGH THE STRAIN RELIEF. DETERMINE THE DESIRED HEIGHT OF THE LUMINAIRE (IF RC OPTION) OR THE AMOUNT OF CABLE SLACK TO LEAVE (IF ROC OPTION). THEN, FIRMLY TIGHTEN THE SET SCREW TO SECURE THE CABLE. IF NECESSARY, DISCONNECT BRAIDED CABLE WIRES (GREEN, WHITE, BLACK) FROM DRIVER PCB WAGOS, CUT OFF THE EXCESS BRAIDED CABLE BY FOLLOWING STRIPPING STEPS ON PAGE 13.

9- MAKE CONNECTIONS [B].

DRIVER PCB WAGO YELLOW WIRE (W)	= LUMINAIRE BLACK WIRE (W)
DRIVER PCB WAGO WHITE WIRE (C)	= LUMINAIRE WHITE WIRE (C)
DRIVER PCB WAGO RED WIRE (+)	= LUMINAIRE GREEN WIRE (+)

10- DETACH THE MOUNTING PLATE FROM THE BRACKET, THEN ATTACH IT TO THE SCREWS USING THE TWO KEYHOLE SLOTS. RETIGHTEN THE SCREWS. POSITION THE CANOPY COVER [C] IN PLACE.

INSTALLATION

6- INSÉRER LES DEUX VIS #8-32 EN LAISSANT UN ESPACE DE 1.0" ENTRE LES TÊTES DE VIS ET LA BOÎTE DE JONCTION. SUSPENDRE LA PLAQUE DE MONTAGE [A] SUR L'UNE DES VIS EN UTILISANT L'OUVERTURE DE L'AILLETTE

7- FAIRE LES CONNECTIONS:

*FIL MAUVE (0-10V DIM +)	= FIL MAUVE
*FIL ROSE (0-10V DIM -)	= FIL ROSE
FIL NOIR (LIGNE)	= FIL NOIR
FIL BLANC (NEUTRE)	= FIL BLANC
* SEULEMENT POUR 0-10V DIMMING, SINON COUVRIR LES FILS	

8- INSÉRER LE CÂBLE D'ALIMENTATION DU LUMINAIRE DANS LE COUVERCLE DU PAVILLON, PUIS LE FAIRE PASSER DANS LE SERRE-CÂBLE. DÉTERMINER LA HAUTEUR SOUHAITÉE DU LUMINAIRE (SI OPTION RC) OU L'EXCÉDENT DE CÂBLE À LAISSER (SI OPTION ROC). SERRER ENSUITE FERMEMENT LA VIS SANS TÊTE POUR FIXER LE CÂBLE. SI NÉCESSAIRE, DÉCONNECTER LES FILS DU CÂBLE TRESSÉ (VERT, BLANC, NOIR) DES CONNECTEURS WAGO, COUPER L'EXCÉDENT DE CÂBLE EN SUIVANT LES ÉTAPES DE DÉGAINAGE DE LA PAGE 13.

9- FAIRE LES CONNEXIONS [B].

FIL JAUNE DU PCB WAGO (W)	= FIL NOIR DU LUMINAIRE (W)
FIL BLANC DU PCB WAGO (C)	= FIL BLANC DU LUMINAIRE (C)
FIL ROUGE DU PCB WAGO (+)	= FIL VERT DU LUMINAIRE (+)


10- DÉTACHER LA PLAQUE DE MONTAGE DE L'AILLETTE, PUIS LA FIXER AUX VIS EN UTILISANT LES DEUX TROUS DE SERRURE. RESERRER LES VIS. POSITIONNER LE COUVERCLE DU PAVILLON [C] EN PLACE.



INSTALLATION

JARRY FLOOR ANCHOR MOUNTING INSTALLATION

INSTALLATION DE L'ANCRAGE AU SOL

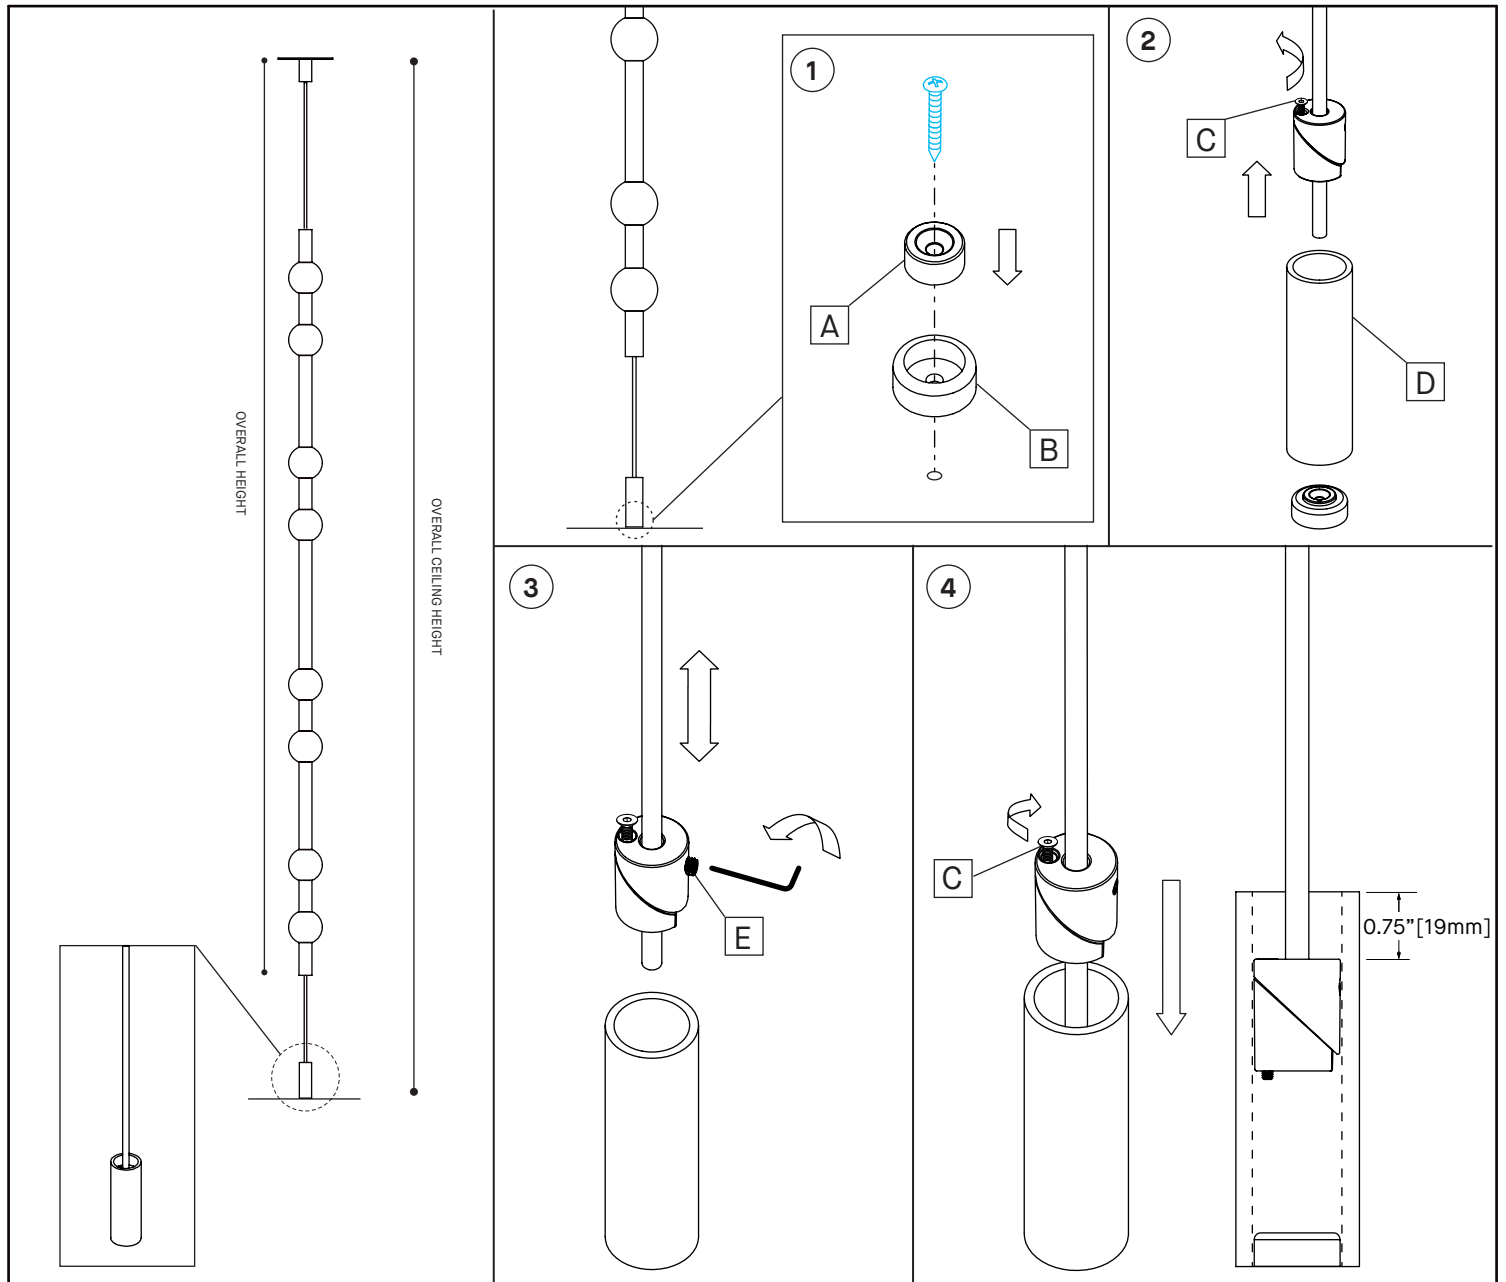

INSTALLATION

- 1 - PREPARE HOLE ON THE FLOOR USING THE PROVIDED MEASUREMENTS. FIX THE MAGNET [A] AND THE ANCHOR POINT MOUNTING PLATE [B] TO THE FLOOR USING AN APPROPRIATE SCREW FOR THE FLOOR TYPE (HARDWARE NOT SUPPLIED).
- 2A - SLIGHTLY LOOSEN END CAP SCREW [C] TO PULL OUT THE END CAP WITH THE CABLE.
- 2B - SNAP CYLINDRICAL FLOOR ANCHOR COVER [D] IN PLACE USING THE MAGNET.
- 3- LOOSEN SET-SCREW FROM END CAP ASSEMBLY [E], ADJUST CABLE TENSION AS DESIRED. IF NECESSARY, CUT EXCESS CABLE AND APPLY A THIN LAYER OF TAPE ON BRAIDED CABLE'S END TO PREVENT FRAYING. RE-TIGHTEN SET-SCREW TO SECURE CABLE.
- 4- PULL THE CABLE DOWNWARD AND INSERT THE END CAP ASSEMBLY INTO THE CYLINDRICAL COVER TO THE INDICATED 0.75IN [19MM] DEPTH. RE-TIGHTEN THE SCREW [C] TO SECURE THE END CAP IN PLACE.

INSTALLATION


- 1- PRÉPARER LE TROU AU SOL EN UTILISANT LES MESURES FOURNIES. FIXER L'AIMANT [A] ET LA PLAQUE DE MONTAGE DU POINT D'ANCRAGE [B] AU SOL À L'AIDE D'UNE VIS ADAPTÉE AU TYPE DE SOL. (QUINCAILLERIE NON FOURNI)
- 2A - DESSERREZ LÉGÈREMENT LA VIS DE L'EMBOUT [C] POUR RETIRER L'EMBOUT AVEC LE CÂBLE.
- 2B - PLACEZ LA BASE DE L'ANCRAGE AU SOL CYLINDRIQUE [D] À L'AIDE DE L'AIMANT.
- 3 - DESSERREZ LA VIS DE PRESSION DE L'EMBOUT [E] ET RÉGLEZ LA TENSION DU CÂBLE TELLE QUE DÉSIRÉE. SI NÉCESSAIRE, COUPEZ L'EXCÉDENT DE CÂBLE ET APPLIQUEZ UNE FINE COUCHE DE RUBAN ADHÉSIF SUR L'EXTRÉMITÉ DU CÂBLE TRESSÉ POUR ÉVITER TOUT EFFILOCHAGE. RESSERREZ LA VIS DE PRESSION POUR FIXER LE CÂBLE.
- 4 - TIREZ LE CÂBLE VERS LE BAS ET INSÉREZ L'EMBOUT DANS LA BASE CYLINDRIQUE JUSQU'À LA PROFONDEUR INDICUÉE, SOIT 0.75IN [19 MM]. RESSERREZ LA VIS [C] POUR FIXER L'EMBOUT EN PLACE.

INSTALLATION REQUIREMENTS

- NLIGHT RPP20 MODULE IS COMPATIBLE WITH A STANDARD OCTAGONAL JUNCTION BOX [A] (NOT SUPPLIED).
- RPP20 MODULE MUST BE INSTALLED AT LEAST 3" FROM ANY CONDUIT, RACEWAY, WALL/CEILING BEAM OR ANY OTHER METALLIC COMPONENTS.
- GYPSUM OR ACOUSTIC TILES DO NOT INTERCEPT THE WIRELESS SIGNAL. SIGNAL MUST NOT PASS THROUGH REINFORCED CONCRETE.
- FOR GREATER SIGNAL INTEGRITY, NLIGHT SIGNAL CABLES MUST NOT BE BUNDLED IN THE SAME CONDUITS AS THE POWER INPUT CABLE.
- FOR CHICAGO PLENUM INSTALLATION, PLEASE REFER TO THE SPEC SHEET.

CONDITIONS D'INSTALLATION

- LE MODULE NLIGHT RPP20 EST COMPATIBLE AVEC UNE BOÎTE DE CONNEXION OCTOGONALE STANDARD [A] (NON INCLUSE).
- NÉCESSITE UN DÉGAGEMENT MINIMUM DE 3" DE PROFONDEUR À L'INTÉRIEUR DU MUR OU DU PLAFOND.
- LE SIGNAL NE DOIT PAS PASSER À TRAVERS DU BÉTON ARMÉ. LES PANNEAUX DE GYPSE OU DE TUILES ACOUSTIQUES N'INTERCEPTENT PAS LE SIGNAL SANS FIL.
- POUR UNE MEILLEURE DIFFUSION DU SIGNAL, LES CÂBLES NLIGHT NE DOIVENT PAS ÊTRE REGROUPÉS DANS LES MÊMES CONDUITS QUE LE CÂBLE D'ALIMENTATION.
- CONSULTER LA FICHE TECHNIQUE POUR LES INSTALLATION AVEC CHICAGO PLENUM.

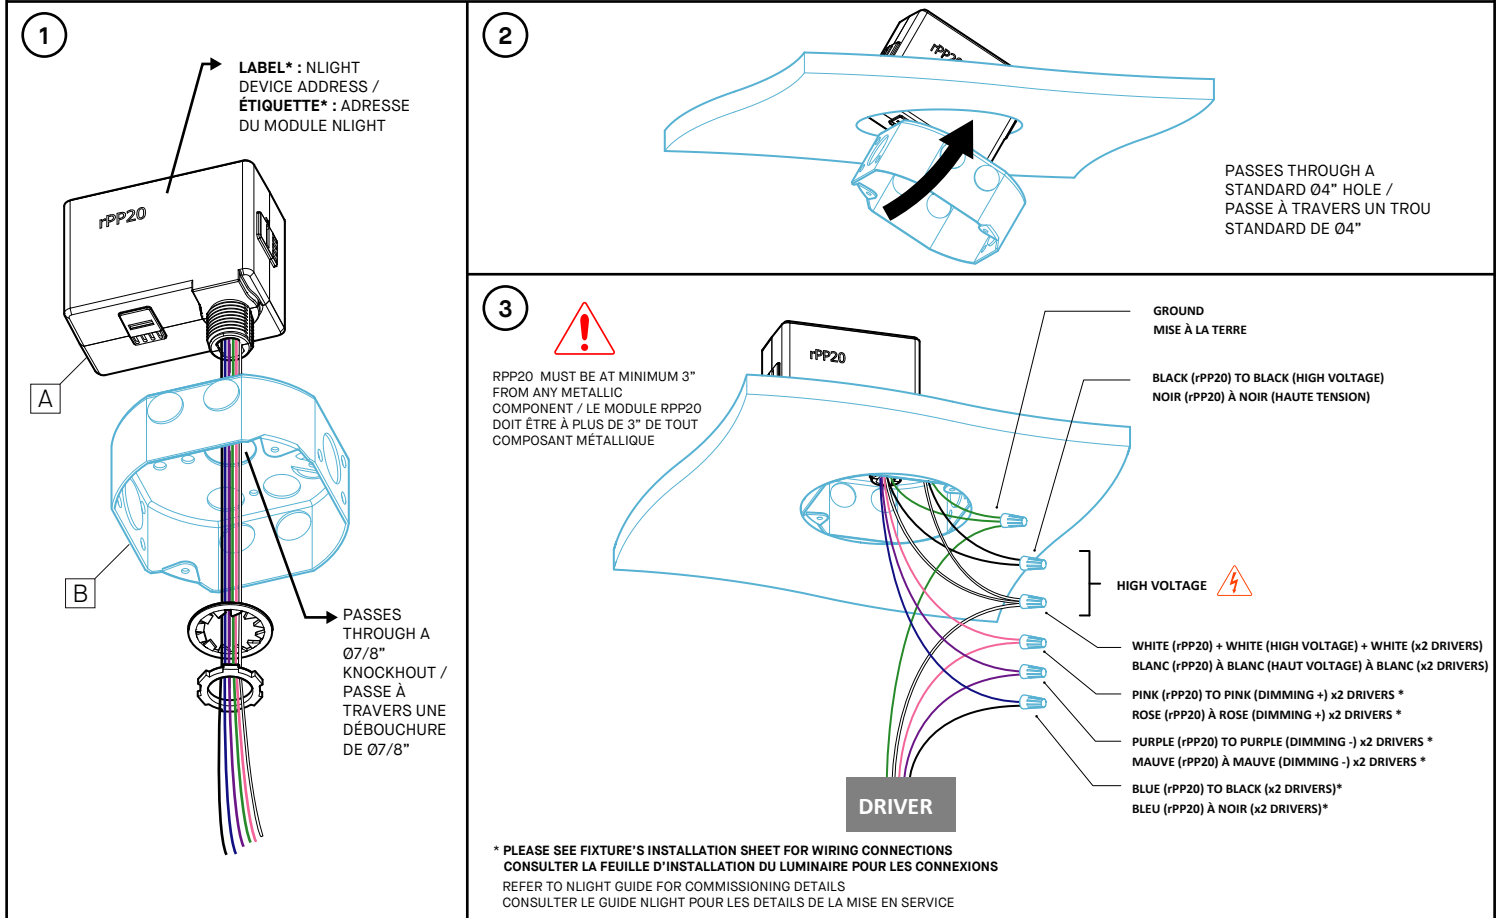

INSTALLATION

1- FIX NLIGHT MODULE RPP20 [A] TO STANDARD JUNCTION BOX [B] WITH SUPPLIED LOCK NUTS.

2- TILT THE BOX TO PASS IT THROUGH THE HOLE.

3- FIX JUNCTION BOX [B] TO THE WALL/CEILING.

- MAKE CONNECTIONS (WIRE NUTS NOT SUPPLIED) :

HIGH VOLTAGE :
BLACK (LINE) = BLACK
WHITE (NEUTRAL) = WHITE + WHITE
GROUND = GREEN + GREEN

DRIVER* :
BLUE (RPP20) = BLACK
PINK (RPP20) = PINK
PURPLE (RPP20) = PURPLE

*OR OTHER, SEE LUMINAIRE INSTALLATION SHEET.

INSTALLATION

1- FIXER LA BOÎTE NLIGHT RPP20 [A] À LA BOÎTE DE JONCTION STANDARD [B] AVEC LES ÉCROUS FOURNIS.

2- INCLINER LA BOÎTE NLIGHT POUR LA FAIRE PASSER DANS LE TROU.

3- FIXER LA BOÎTE STANDARD [B] AU MUR/PLAFOND.

- EFFECTUER LES CONNEXIONS (MARETTES NON-INCLUSES) :

HAUTE TENSION :
NOIR (LIGNE) = NOIR
BLANC (NEUTRE) = BLANC + BLANC
MISE À TERRE = VERT + VERT

DRIVER* :
BLEU (RPP20) = NOIR
ROSE (RPP20) = ROSE
MAUVE (RPP20) = MAUVE


*OU AUTRE, CONSULTER L'INSTALLATION DU LUMINAIRE.

INSTALLATION REQUIREMENTS

- NLIGHT NPP16 MODULE IS COMPATIBLE WITH A STANDARD OCTAGONAL JUNCTION BOX [A] (NOT SUPPLIED).
- REQUIRES A MINIMUM 3.5" DEPTH CLEARANCE INSIDE WALL OR CEILING.
- FOR GREATER SIGNAL INTEGRITY, USING CABLES WITH SHIELDING AND TWISTED PAIRS IS RECOMMENDED.
- FOR GREATER SIGNAL INTEGRITY, NLIGHT SIGNAL CABLES MUST NOT BE BUNDLED IN THE SAME CONDUITS AS THE POWER INPUT CABLES.

CONDITIONS D'INSTALLATION

- LE MODULE NLIGHT NPP16 EST COMPATIBLE AVEC UNE BOÎTE DE CONNEXION OCTOGONALE STANDARD [A] (NON INCLUSE).
- NÉCESSITE UN DÉGAGEMENT MINIMUM DE 3.5" DE PROFONDEUR À L'INTÉRIEUR DU MUR OU DU PLAFOND.
- POUR UNE PLUS GRANDE INTÉGRITÉ DU SIGNAL, LES CÂBLES NLIGHT NE DOIVENT PAS ÊTRE DANS LES MÊMES CONDUITS QUE LES CÂBLES D'ALIMENTATION.
- POUR UNE PLUS GRANDE INTÉGRITÉ DU SIGNAL, L'UTILISATION DES CÂBLES AVEC BLINDAGES ET PAIRES ENTREMÊLÉES EST RECOMMANDÉE.

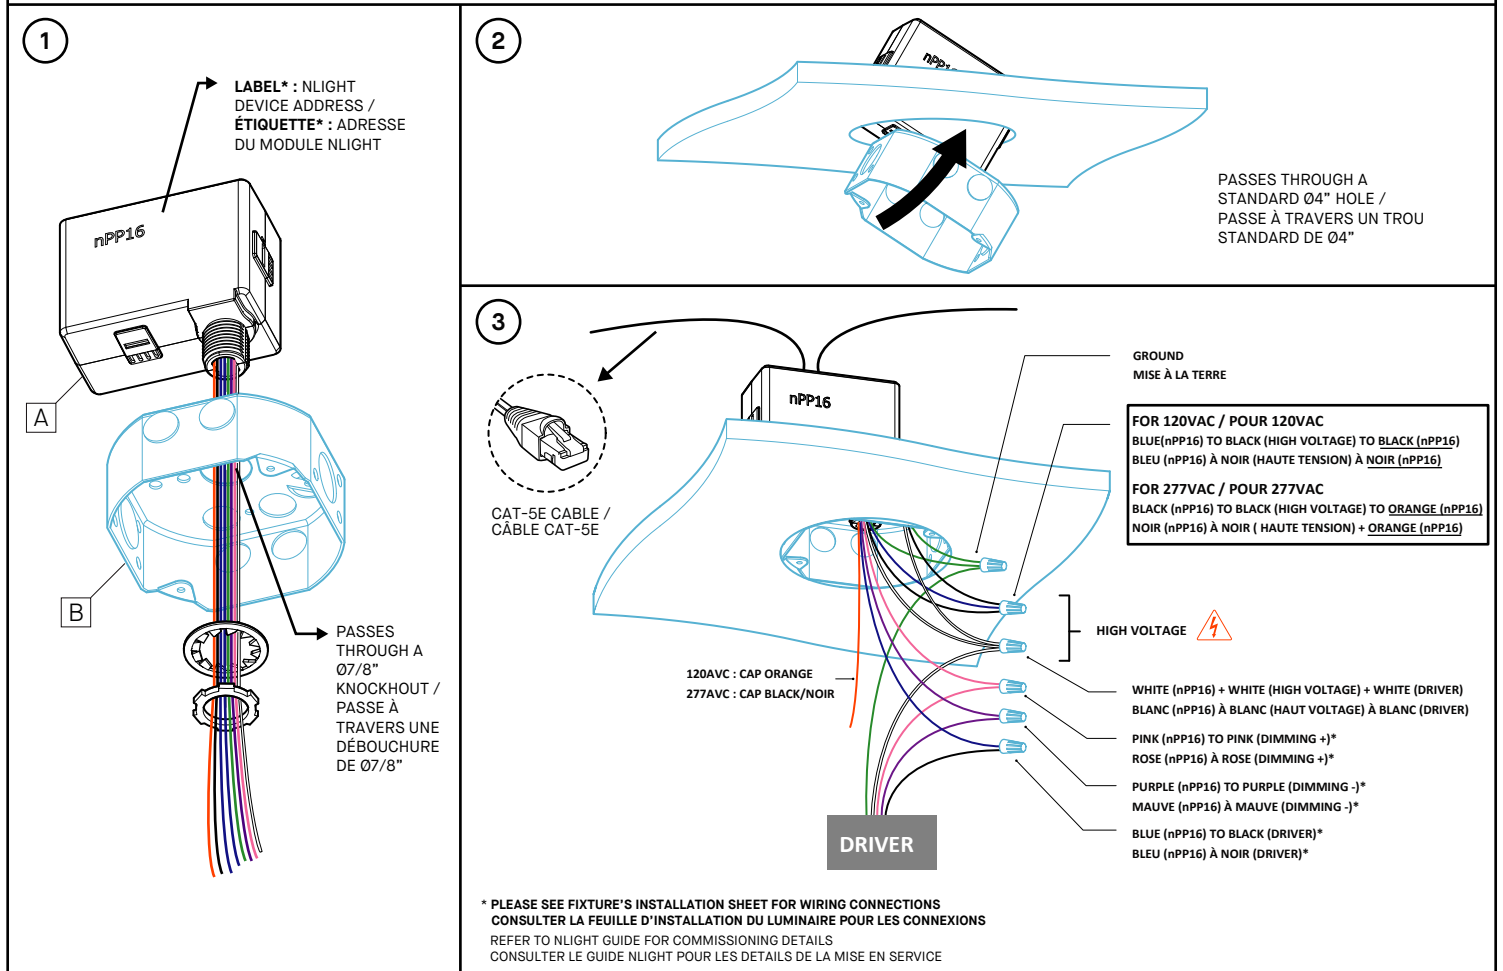

INSTALLATION

1- FIX NLIGHT MODULE NPP16 [A] TO STANDARD JUNCTION BOX [B] WITH SUPPLIED LOCK NUTS.

2- TILT THE BOX TO PASS IT THROUGH THE HOLE.

3- FIX JUNCTION BOX [B] TO THE WALL/CEILING.

- MAKE CONNECTIONS (WIRE NUTS NOT SUPPLIED) :

HIGH VOLTAGE :
BLACK (LINE) = BLACK + BLUE (120VAC) OR + ORANGE (277VAC)
WHITE (NEUTRAL) = WHITE + WHITE
GROUND = GREEN + GREEN

DRIVER* :
BLUE (NPP16) = BLACK
PINK (NPP16) = PINK
PURPLE (NPP16) = PURPLE

*OR OTHER, SEE LUMINAIRE INSTALLATION SHEET.

INSTALLATION

1- FIXER LA BOÎTE NLIGHT NPP16 [A] À LA BOÎTE DE JONCTION STANDARD [B] AVEC LES ÉCROUS FOURNIS.

2- INCLINER LA BOÎTE NLIGHT POUR LA FAIRE PASSER DANS LE TROU.

3- FIXER LA BOÎTE STANDARD [B] AU MUR/PLAFOND.

- EFFECTUER LES CONNEXIONS (MARETTES NON-INCLUSES) :

HAUTE TENSION :
NOIR (LIGNE) = NOIR + BLEU (120VAC) OU + ORANGE (277VAC)
BLANC (NEUTRE) = BLANC + BLANC
MISE À TERRE = VERT + VERT

DRIVER* :
BLEU (NPP16) = NOIR
ROSE (NPP16) = ROSE
MAUVE (NPP16) = MAUVE






*OU AUTRE, CONSULTER L'INSTALLATION DU LUMINAIRE.

TEXTILE POWER CABLE STRIPPING STEPS

ÉTAPES DE DÉGAINAGE POUR CÂBLE EN TISSU

NOTE: STEPS FOR ON SITE ADJUSTMENT OF TEXTILE THREADED CABLE LENGTH

NOTE: LES INSTRUCTIONS QUI SUIVENT SONT POUR L'AJUSTEMENT DE LONGUEUR DE CÂBLE EN TISSU TRESSÉ SUR PLACE
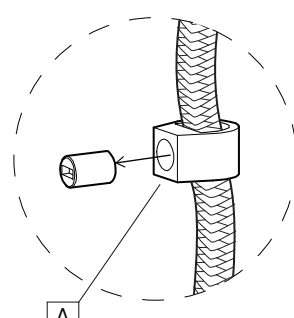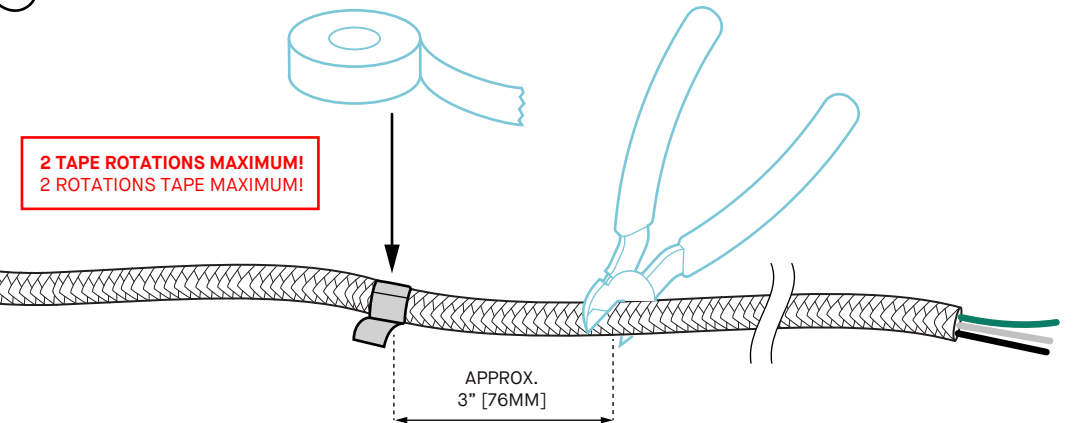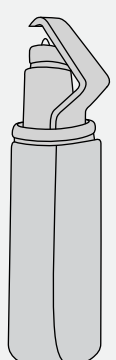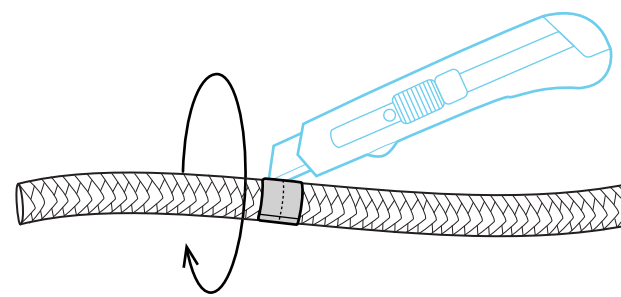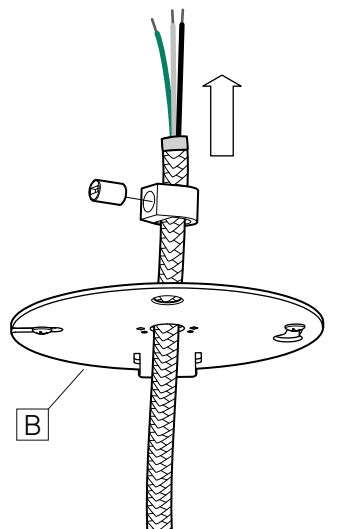
<p>①</p> 	<p>②</p> 	
<p>FOR STEP 3 / POUR L'ÉTAPE 3:</p>  <p>SUGGESTED TOOL: ROUND CABLE STRIPPER (OR USE UTILITY KNIFE)</p> <p>OUTIL SUGGÉRÉ POUR DÉGAINER (OU UTILISER UN COUTEAU UTILITAIRE)</p>	<p>③</p> 	<p>④</p> 

INSTALLATION

- 1- IF NECESSARY, UNSCREW STRAIN RELIEF [A] AND REMOVE THE CABLE FROM THE MOUNTING PLATE.
- 2- WRAP A LAYER OF ELECTRICAL TAPE AROUND THE STRIPPING SECTION (APPROXIMATIVE DISTANCE OF 3 INCHES).
⚠️ WRAP NO MORE THAN 2 ROTATIONS FOR CABLE TO FIT IN THE STRAIN RELIEF. CUT THE CABLE TO DESIRED LENGTH.
- 3- PLACE THE CABLE ON A HARD SURFACE AND CUT ALL THE WAY ROUND ON THE TAPED SECTION WITH A KNIFE BLADE OR OTHER STRIPPING TOOL (NOT INCLUDED). REMOVE THE CABLE SLEEVE AND STRIP THE WIRES.
⚠️ CAREFUL NOT TO CUT THE WIRES.
- 4- IF NECESSARY, REASSEMBLE THE CABLE TO THE MOUNTING PLATE [B] WITH THE STRAIN RELIEF.

INSTALLATION

- 1- SI NÉCESSAIRE, DÉVISSEZ LE SERRE CÂBLE [A] ET RETIRER LE CÂBLE DE LA PLAQUE DE MONTAGE.
- 2- ENVELOPEZ LE CÂBLE DE RUBAN ADHÉSIF ÉLECTRIQUE AUTOUR DE LA SECTION DE DÉGAINAGE (DISTANCE D'ENVIRON 3 PO [76MM]).
⚠️ ENVELOPEZ UN MAXIMUM DE 2 TOURS AFIN DE POUVOIR INSÉRER LE CÂBLE DANS LE SERRE-CÂBLE. COUPEZ LE CÂBLE À LA LONGUEUR DÉSIRÉE.
- 3- PLACEZ LE CÂBLE SUR UNE SURFACE DURE ET COUPEZ LA GAINÉ TOUT LE TOUR DE LA SECTION AVEC LE RUBAN À L'AIDE D'UN COUTEAU OU D'UN OUTIL DE DÉGAINAGE (NON-INCLU). RETIREZ LA GAINÉ ET DÉNUDEZ LES FILS.
⚠️ ATTENTION DE NE PAS COUPER LES FILS.
- 4- SI NÉCESSAIRE, RÉASSEMBLEZ LE CÂBLE À LA PLAQUE DE MONTAGE [B] À L'AIDE DU SERRE CÂBLE.